


# PRIMEIRO GRUPO ESCOLAR DE SÃO BERNARDO



*3607 3 M3LMO*

# Projeto de Restauro, Reforma e Ampliação

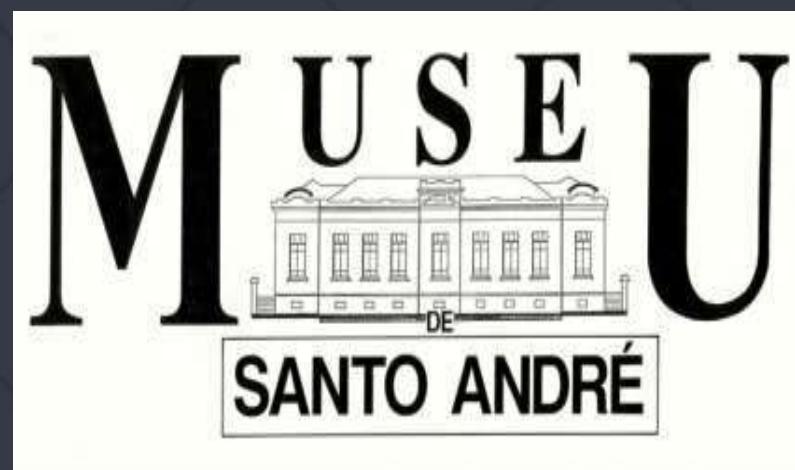



# Caracterização do Objeto

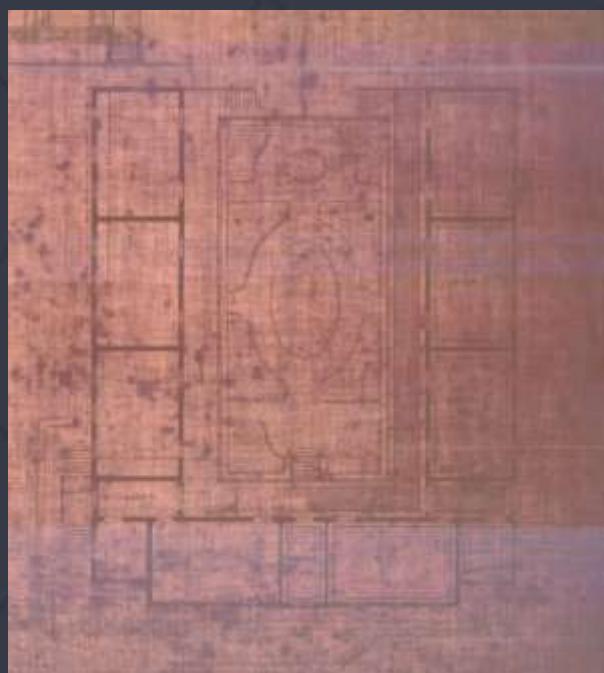
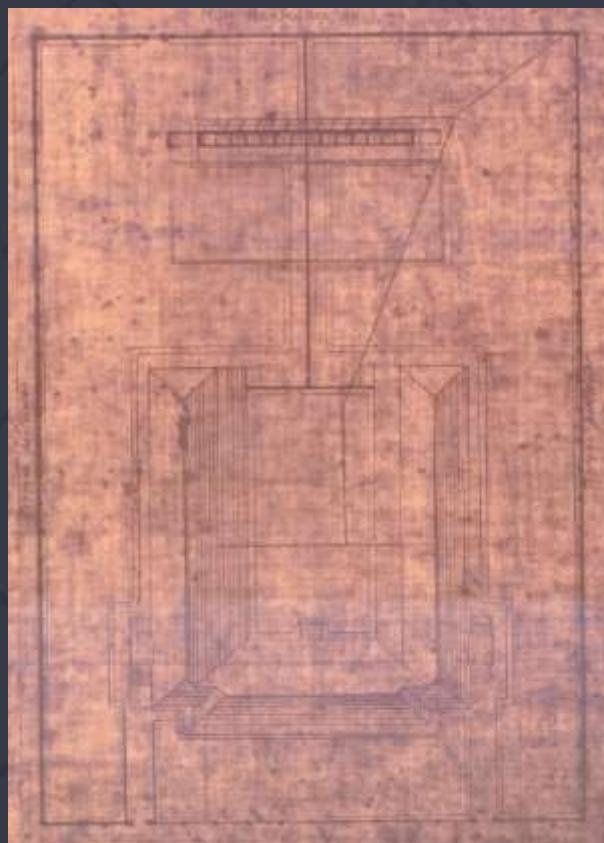


IMAGEM 03 e 04 – Implantação e planta baixa do edifício principal da 1ª etapa (de 1912 à 1914)

A configuração atual deste patrimônio pode ser mais bem entendida através da descrição das principais intervenções ocorridas ao longo de sua existência, agrupadas a seguir por etapas.

A primeira etapa de 1912 a 1914, iniciada com a elaboração do projeto e finalizada com o término das obras. Nesta etapa, foram construídos: o prédio principal, de um pavimento sob porão em forma de U, composto por oito salas de aulas, sala de professores, sala do diretor e biblioteca interligados por uma varanda, cercando um pátio descoberto; e um bloco não contíguo, composto por sanitários em ranque.

O edifício principal foi construído utilizando a seguinte descrição de materiais e técnicas construtivas:

Fundação em vigas baldrame em alvenaria de tijolos de barro estrutural sob as paredes e sistema em alvenaria de tijolo de barro em arcos apoiados em vigas de trilho de ferro (primeira etapa) e laje de concreto armado maciça (segunda etapa);

Paredes em alvenaria de tijolo de barro maciço estrutural, com platibandas nas paredes externas, revestidas com chapisco, emboço, reboco e pintura;

Piso em tábuas corridas e rodapé em madeira sobre estrutura de vigas de madeira nas salas e laje de concreto revestida com ladrilho hidráulico com desenhos nas varandas;



IMAGEM xx – Fachada voltada para a R. Senador Fláquer e lateral do edifício principal da 1ª etapa (de 1912 à 1914)

Cobertura em blocos de quatro águas articulados em estrutura de madeira e telhado de telhas tipo Marselha;  
Forro em régua de madeira tipo saia e blusa nas salas e paulista na varanda;  
Estrutura em pilares de madeira e lambrequim com desenho na varanda;  
Portas de entrada almofadadas em madeira com entalhes e bandeira de ferro forjado e portas internas de duas folhas em régua de madeira com molduras e janelas de duas

folhas com travessas, aparador e bandeiras com veneziana em madeira e vidro liso;  
Guarda corpo da varanda e de escadas em barras de ferro e corrimão e pilares da varanda em madeira entalhada;  
Muros com pilaretes em alvenaria e portões e gradis em ferro fundido com desenhos;  
Gradis de ventilação em ferro fundido nos porões e tela metálica nas salas;  
Pintura de paredes a base de cal com desenhos florais em barrados nas salas e varanda;  
Ornamentos em alto relevo em argamassa nas fachadas externas.

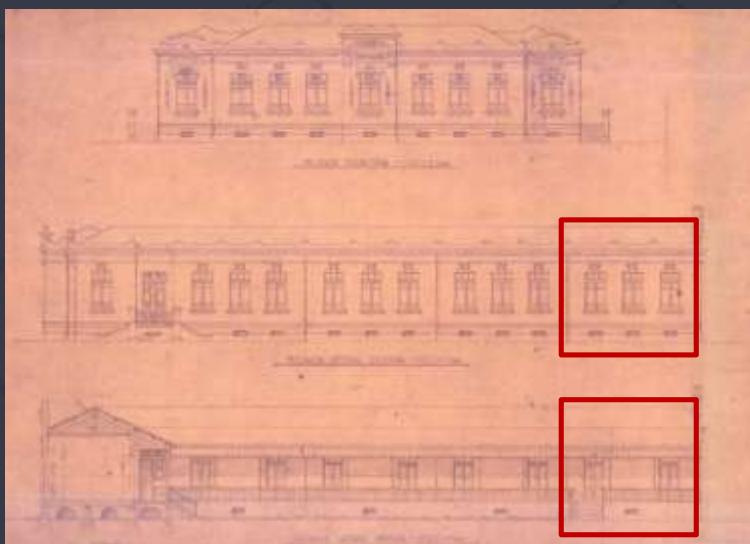


IMAGEM xx – Construção de duas salas - 2ª etapa (1925)

A segunda etapa ocorreu em 1925, com a ampliação do número de salas, em função do grande aumento da demanda, coincide com a mudança do nome de Primeiro Grupo Escolar de São Bernardo para Primeiro Grupo Escolar de Santo André. Foram construídas duas salas, uma de cada lado na extensão do prédio principal.

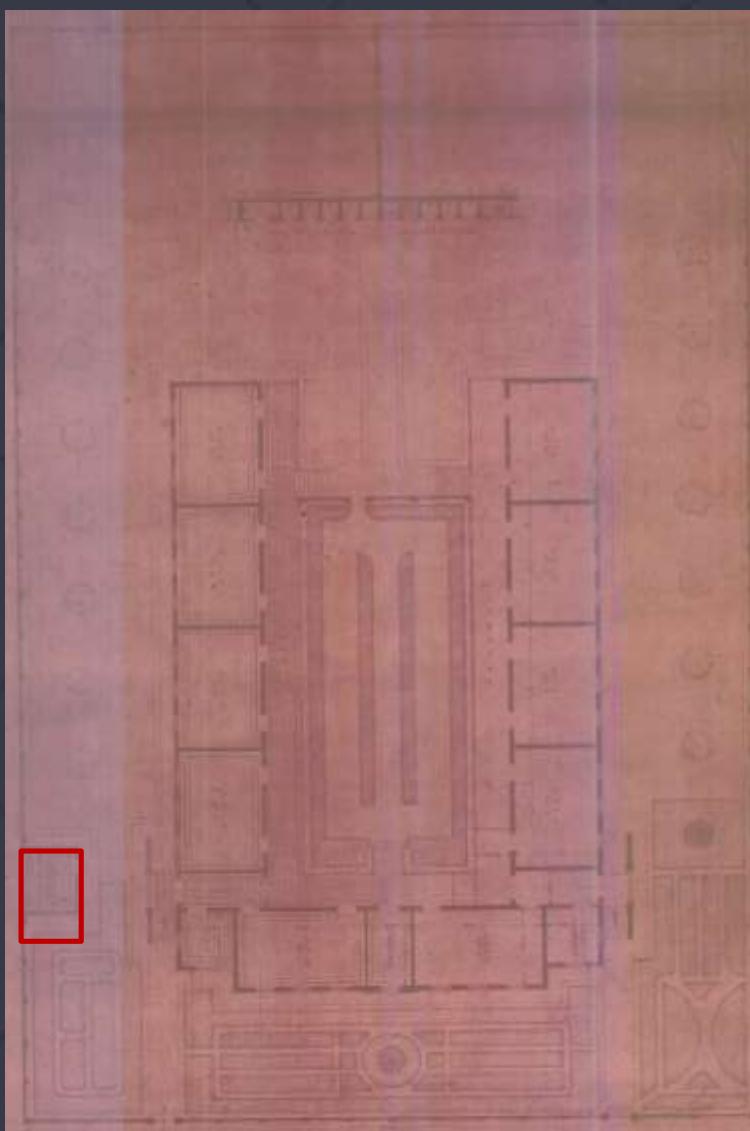


IMAGEM xx – Construção do gabinete dentário - 3ª etapa (1932)

Na 3ª etapa foi realizada a construção em 1932, segundo João Netto Caldeira, de um anexo destinado a um gabinete dentário. Esta ação foi promovida pela sociedade civil no terreno do Grupo, ao lado do edifício principal, e marca a ampliação de serviços de assistência a alunos carentes, corroborando com as ações da Caixa Escolar.

“A Caixa Escolar foi fundada em 27 de agosto de 1927 e, desde aquela época vem prestando relevantes serviços à infância desvalida do grupo, já fornecendo material escolar aos alunos pobres, já auxiliando com roupas, calçados, medicamentos, etc...., sendo mantida exclusivamente com contribuição de professores e donativos particulares”. *Caldeira, João Netto – Álbum de São Bernardo – 1937.*

Na 4ª etapa, ocorrida em 1942, o conjunto de sanitários em ranque foi demolido e substituído por uma edificação de um pavimento em alvenaria em estrutura mista para abrigar um pátio coberto, os sanitários de estudantes e professores, casa do caseiro e cozinha. Nesta intervenção também foram alteradas as posições das escadas da varanda e construídos passadiços como extensão da varanda para o acesso a nova edificação.

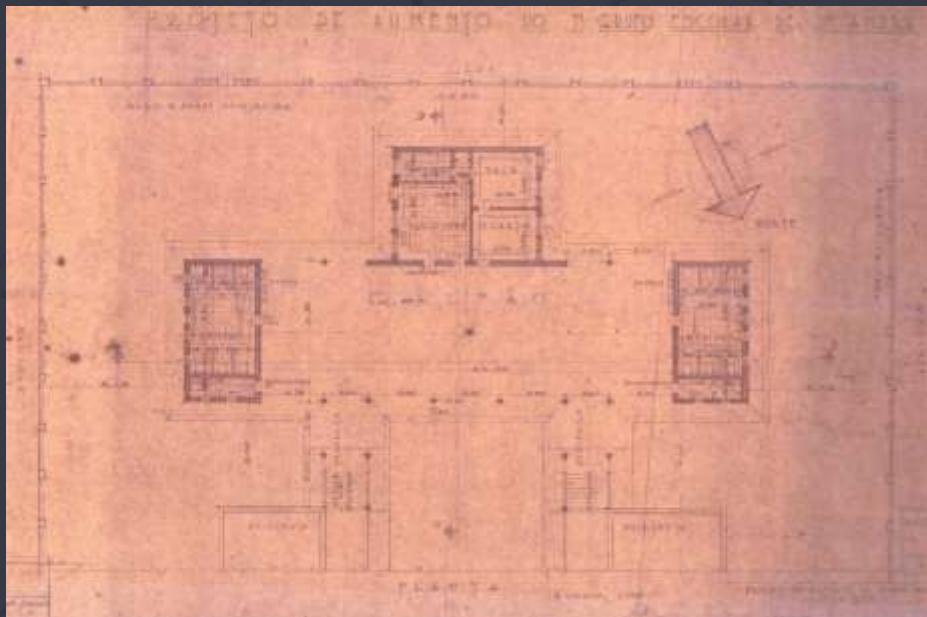


IMAGEM xx – Planta do pátio coberto - 4ª etapa (1942)

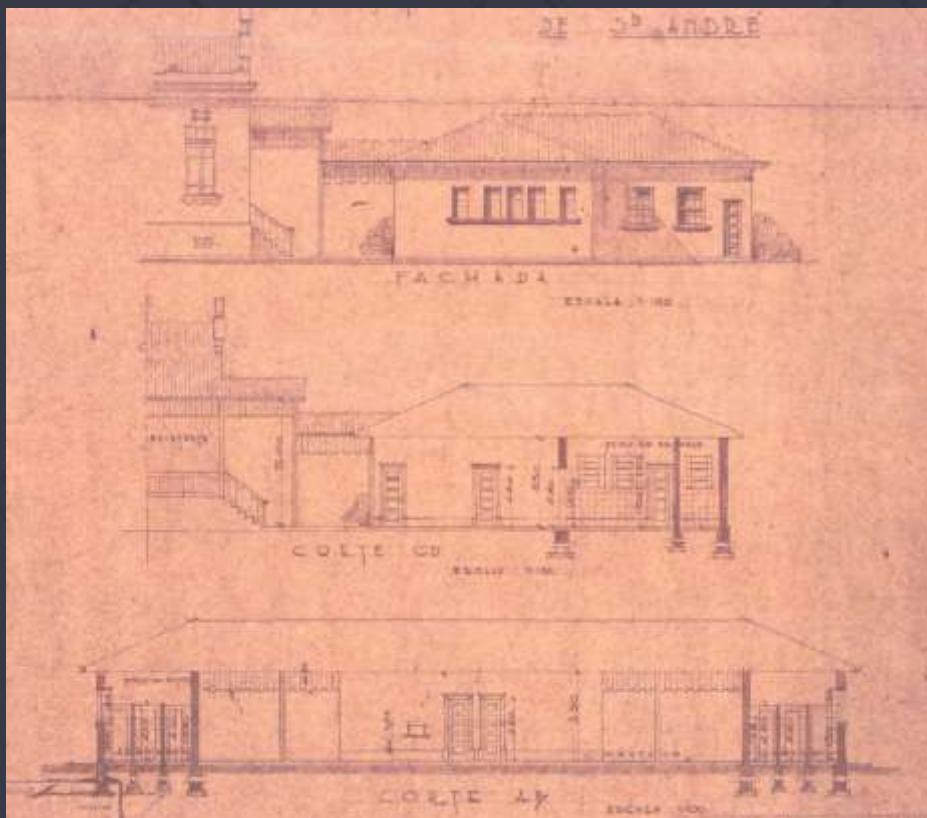


IMAGEM xx – Elevações e cortes do pátio coberto - 4ª etapa (1942)



IMAGEM xx – Foto do pátio coberto da década de 50

# FICHA TÉCNICA

## Equipe de Projeto

Arq. Belmiro dos Santos Rodrigues Neto

Arq. Fátima Monaco Guides

Arq. Monica Nunes Watanabe

## Colaboradores

Arq. Fátima Regina Tavella Leal

Hist. Suzana Cecília Kleeb

Arq. Evandro Gonçalves Trevelin

## Estagiário

Lucas Oliveira Vieira



Prefeitura de Santo André

Secretaria de Inovação e Modernização

Secretaria de Cultura

Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos





Prefeitura de  
Santo André

*PAULISTARUM TERRA MATER*

[www.santoandre.sp.gov.br](http://www.santoandre.sp.gov.br)